


เทคนิคการเชื่อมบัดกรี (Brazing)

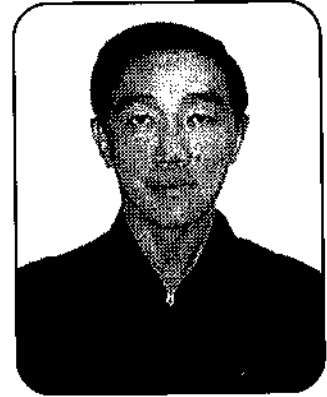

นายสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บทนำ

เอกสารฉบับนี้ทำขึ้นมาเพื่อแนะนำวิธีการเชื่อมบัดกรีท่อทองแดง โดยการใช้เทคนิคใหม่ๆ เริ่มจากการปรับเปลวไฟ, มุมในการให้ความร้อนและอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกับเทคนิคการเชื่อมบัดกรีในอดีต สำหรับคนที่ผ่านการเชื่อมบัดกรีท่อทองแดงมาแล้ว หากทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด จะทำให้เชื่อมบัดกรีท่อทองแดงให้ความแข็งแรง, คงทนอีกทั้งประหยัดแก๊สและลมเชื่อม และลดเงินเชื่อม, และทำงานได้รวดเร็วขึ้น

ส่วนคนที่ยังไม่เคยผ่านการเชื่อมบัดกรีมามาก่อน หากทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งหมด ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะนำจากครูฝึก หรือช่างผู้ชำนาญการในการฝึกเชื่อมบัดกรี เพราะการเชื่อมบัดกรีต้องใช้ประสาทสัมผัสหลายด้านพร้อมกัน เช่น มองเพื่อปรับเปลวไฟให้ถูกต้อง, รักษาระยะเปลวไฟชั้นในให้ห่างจากท่อ, รักษามุมเปลวไฟให้ได้มุมคงที่ตามกำหนด ต้องเคลื่อนเปลวไฟเพื่อให้ความร้อนเท่าๆ กันตลอด, ต้องสังเกตสีของท่อทองแดง, ต้องสังเกตการไหลซึมของเงินเชื่อม จากการต้องใช้ประสาทสัมผัสมาก จะเกิดความผิดพลาดในการเชื่อมบัดกรีได้มาก อาจทำให้เปลวไฟลามเลียวัสดุอื่นๆ เสียหาย อาจทำให้ท่อทองแดงที่ต้องการเชื่อมบัดกรีทะลุเสียหายเป็นต้น


ดังนั้นสำหรับมือใหม่หัดเชื่อมบัดกรีจำเป็นต้องมีครูฝึก หรือช่างผู้ชำนาญการให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา เอกสารฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงการใช้ในโตรเจนผ่านภายในท่อขณะทำการเชื่อมบัดกรี แต่เป็นข้อบังคับว่าการเชื่อมบัดกรีท่อทองแดงของงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ **ต้อง** ใช้ในโตรเจนผ่านภายในท่อประมาณ 5 PSI. เพื่อไล่ไม่ให้มีออกซิเจน ภายในท่อจะได้ไม่เกิดคราบเขม่าทำให้ท่อสะอาด

อีกทั้งการทำงานเชื่อมบัดกรีมีโอกาสเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุจากไฟ, แก๊ส, ออกซิเจน, ในโตรเจน ผู้ฝึกจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากหนังสือเอกสารความปลอดภัยก่อน

การเตรียมการก่อนเชื่อมบัดกรี

1. ตรวจสอบช่องว่างระหว่างท่อกับข้อต่อ หรือท่อสวมกับท่อเสียบว่าเหมาะสมหรือไม่

ช่องว่างประมาณ 0.07 mm. เป็นระยะที่เหมาะสม และจะต้องไม่น้อยกว่า 0.025 mm. ตามปกติแล้วถ้ามีช่องว่างมาก ลวดเงินเชื่อมจะไหลเข้าไปมากซึ่งไม่ได้ทำให้ชิ้นงานแข็งแรงมากขึ้นแต่ในทางกลับกันทำให้เกิดการอ่อนตัวลง ช่องว่างประมาณ 0.07 mm. เป็นระยะที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้โลหะบัดกรีไหลซึมได้ดี ถ้าช่องว่างน้อยกว่า 0.025 mm. จะทำให้โลหะบัดกรีไหลซึมไม่ดีและจะทำให้เกิด ตามด เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะทำให้เกิดการรั่ว

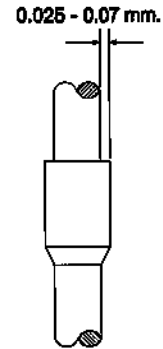

2. ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงาน

ถ้าผิวที่ท่อหรือข้อต่อมีออกไซด์ น้ำมัน ความสกปรก เช่นจากสีต่างๆ หรือสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ไม่ว่าจะใช้ลวดเงินเชื่อมที่ดีเช่นใดลวดเงินเชื่อมนั้นก็เกิดการไม่ประสานกัน

3. ตรวจสอบรูปร่างของข้อต่อ ว่าข้อต่อแบบ

สวมทับกันหรือประกอบได้ตรงตามแบบ หรือไม่โดยทั่วไป ความแข็งของสารเชื่อมจะน้อยกว่าท่อกับข้อต่อ ดังนั้นจึงควรต้องใส่ข้อต่อแบบสวมทับซึ่งมีพื้นที่สัมผัสกันมาก

4. การตรวจสอบการเลือกใช้ลวดเงินเชื่อม (เลือกสารเชื่อมว่า

เหมาะกับวัตถุประสงค์หรือไม่) สิ่งสำคัญในการเลือกใช้ลวดเงินเชื่อมนี้ก็คือ การคำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานชิ้นส่วน และข้อบ่งชี้ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบัดกรีแล้ว เป็นอันดับแรก

การใช้สารหล่อลื่น


จุดประสงค์ในการใช้สารหล่อลื่น (Flux) คือ เป็นการป้องกันออกไซด์ที่เกิดจากความร้อนระหว่างการเชื่อมบัดกรี ซึ่งสารหล่อลื่นจะละลายและออกฤทธิ์เมื่อโดนความร้อน และเพิ่มความสามารถในการซึมของโลหะหลอม แต่การเชื่อมบัดกรีท่อทองแดง ใช้เงินเชื่อมเป็นโลหะหลอม ซึ่งมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารหล่อลื่นอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น (Flux)

หัวทิพเชื่อม

ลักษณะของหัวทิพมีขนาดแตกต่างกันจะให้เปลวไฟต่างกัน

1. หัวทิพที่รูใหญ่ให้เปลวไฟที่ใหญ่
2. หัวทิพที่รูเล็กให้เปลวไฟที่เล็ก


* หากใช้เชื่อมบัดกรีท่อแดงระบบปรับอากาศท่อไม่ใหญ่กว่า 1 นิ้ว
เมื่อใช้แก๊ส LPG. แนะนำให้ใช้หัวทิพ เบอร์ 2
เมื่อใช้แก๊ส ACETYLENE แนะนำให้ใช้หัวทิพ เบอร์ 200

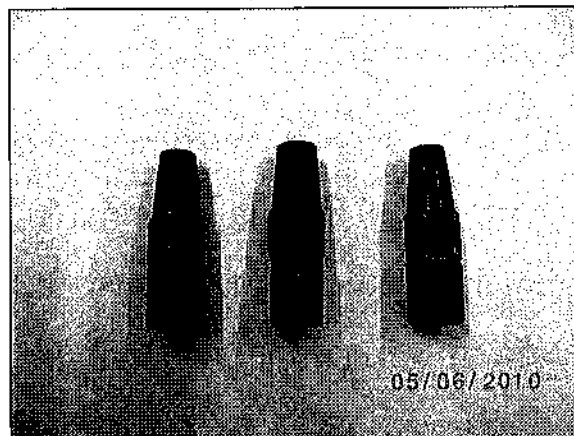

การเลือกใช้หัวทิฟเชื่อม

ขึ้นอยู่กับความหนา-บางของโลหะ

* หัวทิฟมาตรฐานห้ามเจาะขยายหรืออุดรูให้เล็กลง *

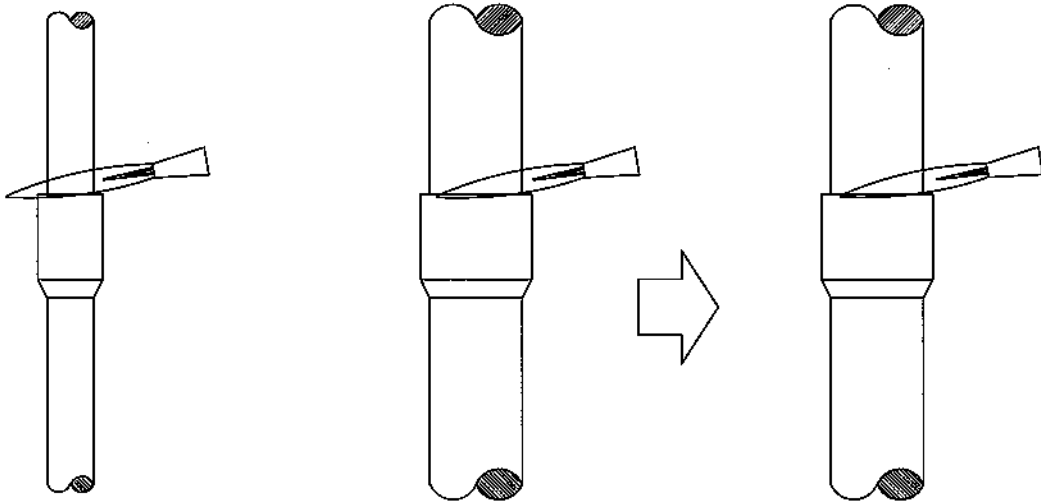

เปรียบเทียบการใช้หัวทิฟ


หากใช้หัวทิฟขนาดเท่ากันเชื่อมบัดกรีท่อขนาดเล็กจะใช้เวลาน้อยกว่าท่อขนาดใหญ่

การปรับเปลวไฟ

การจุดไฟ

1. เปิดวาล์วแก๊ส LPG. หรือ Acetylene โดยหมุน 1/6 รอบ (โดยประมาณ)
2. จุดไฟที่ปากกระบอกเชื่อมด้วย Lighter
3. เปิดวาล์วออกซิเจนโดยหมุน 1/3 รอบ (โดยประมาณ)

หลังจากไฟติดแล้วปรับเปลวไฟตามต้องการ

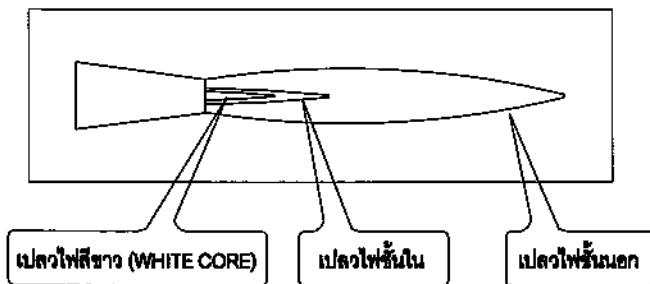




มาตรฐานการปรับระดับไฟ

- ปรับเปลวไฟให้เหมาะสมกับขนาดท่อ
- ระดับความยาวของเปลวไฟชั้นใน อยู่ระหว่าง 40 ~ 50 mm.

เปลวไฟมาตรฐาน

1. เปลวไฟชั้นนอก
2. เปลวไฟชั้นใน
3. เปลวไฟสีขาว

ชนิดของเปลวไฟ

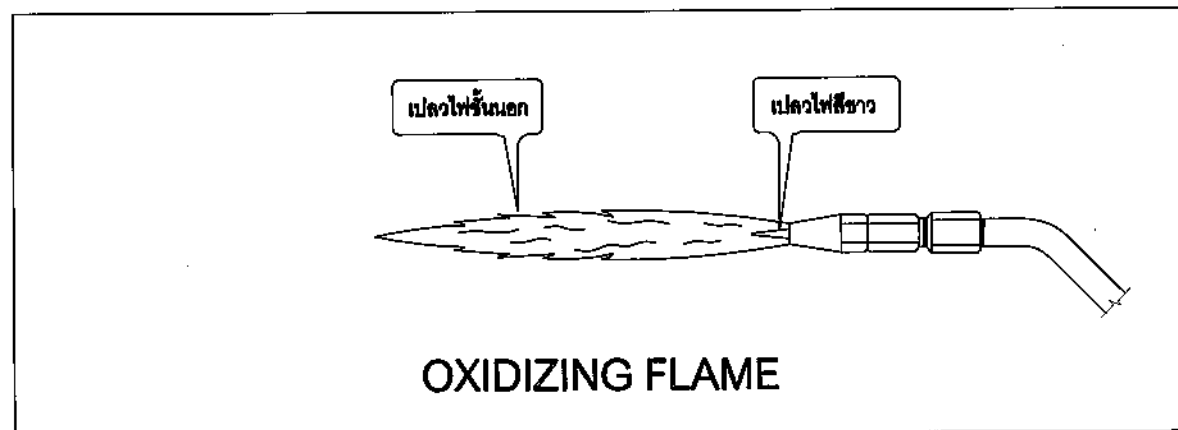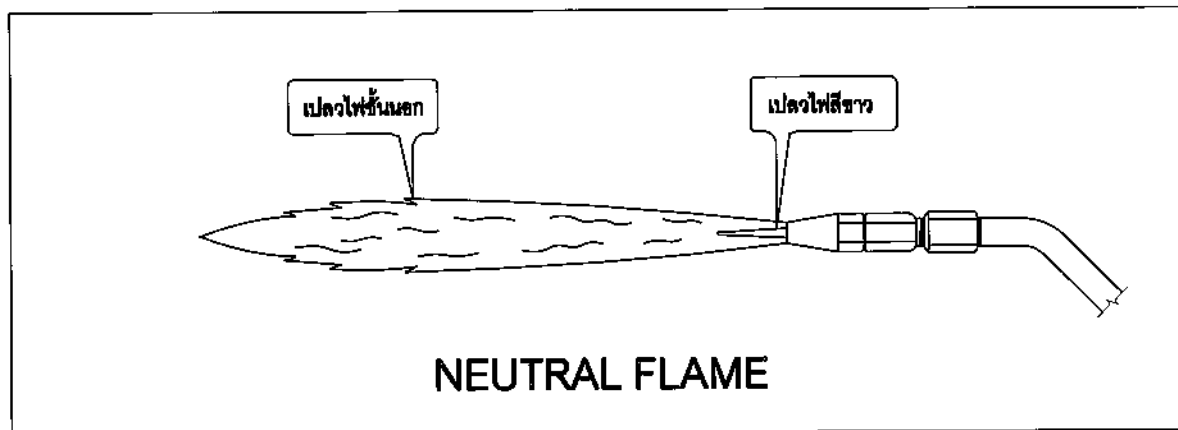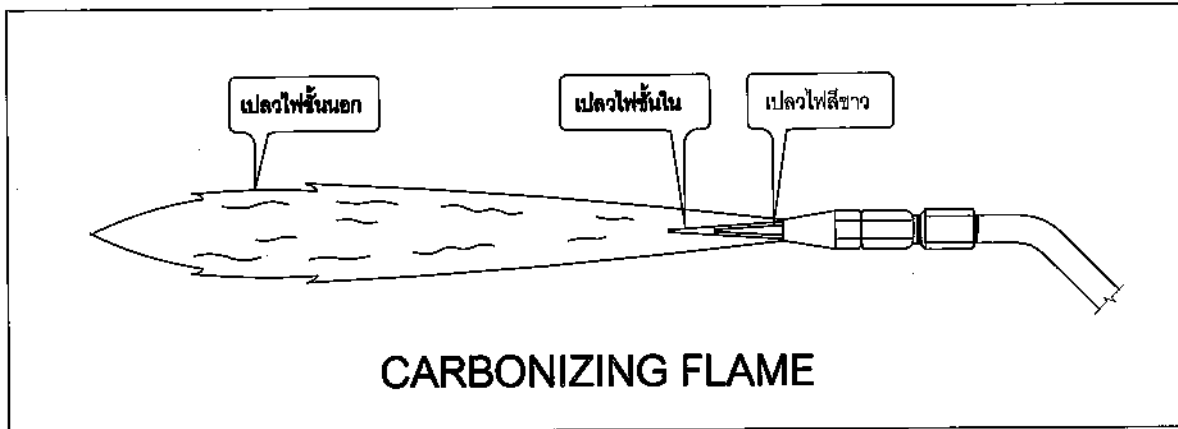


****เปลวไฟที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมบัดกรี คือ CARBONIZING FLAME****

การปรับระดับและรูปทรงของเปลวไฟ

คาร์บอนในทิงเฟรม (Carbonizing Flame)


ระดับเปลวไฟขึ้นอยู่กับขนาดของท่อเปลวไฟชั้นในยาว 40 ~ 50 mm.

เปลวไฟที่ใช้ควรเป็น neutral flame Reducing flame สำหรับ gas acetylene, LPG.

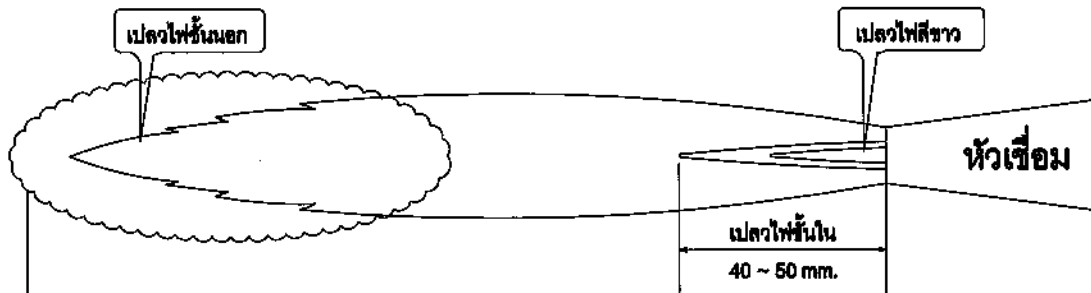


เปลวไฟที่หัว Tip ควรจะกระเพื่อมเล็กน้อยเปลวไฟชั้นใน ความยาวประมาณ 40 ~ 50 mm. (#200) ถ้าใช้หัว Tip ใหญ่เปลวไฟชั้นในจะยาวขึ้น

 เปลวกลาง (Neutral Flame)



ในอัตราส่วน 1:1 ของออกซิเจนและแก๊สเป็นเปลวที่เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ ลักษณะเปลวมี 2 ชั้น ชั้นในสีขาวจะเป็นรูปกรวยปลายมน มีความร้อนประมาณ 6,000 F (3,150 C) เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโลหะ (ไม่เหมาะกับการเชื่อมบัดกรี)

 ออกซิไดซิงเฟรม (Oxidizing Flame)



อัตราส่วนแก๊ส 1 ส่วน ออกซิเจนมากกว่า 1 ส่วน เป็นเปลวไฟที่ไม่เหมาะกับการเชื่อมบัดกรี

การใช้หัวเชื่อม

การจับหัวเชื่อม




- จับหัวเชื่อมหลวมๆ ด้วยมือขวาโดยใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย และฝ่ามือ
- ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้มือขวาปรับวาล์วหัวเชื่อม

การปรับวาล์ว

- ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้มือขวาควบคุม และเปิด-ปิดวาล์วออกซิเจน
- ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้มือซ้ายควบคุม และเปิด-ปิดวาล์วแก๊ส


มุมของเปลวไฟทำมุมประมาณ 80° - 85° เพื่อให้การ Pre-heat หัวถึง

มุมของเปลวไฟจะต้องทำมุมกับชิ้นงานที่อยู่ด้านในประมาณ 80° ~ 85°

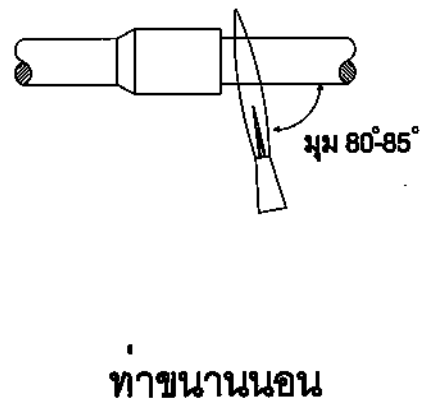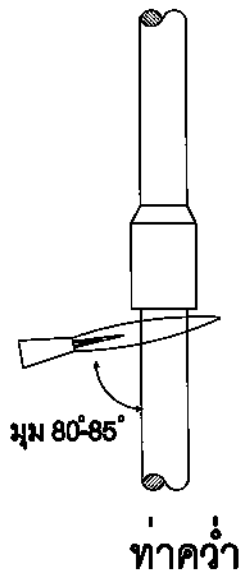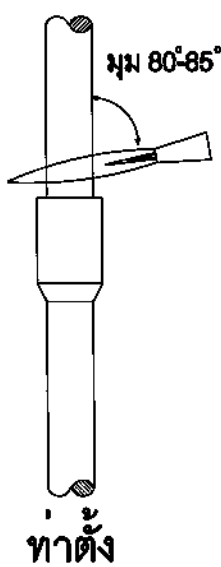

วัตถุประสงค์ของการ ทำมุมของเปลวไฟ 80 ~ 85 เปรียบเทียบกับการทำงานเปลวไฟ 45°


การให้ความร้อนที่เท่ากัน
ระหว่างท่อเสียบกับท่อสวม

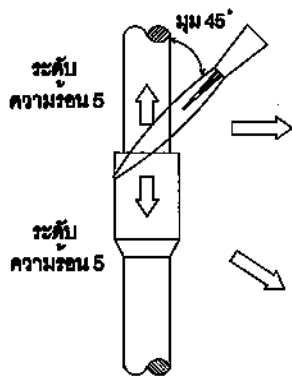

ระดับ
ความร้อน 5

ระดับ
ความร้อน 5

การแผ่ความร้อนที่ได้

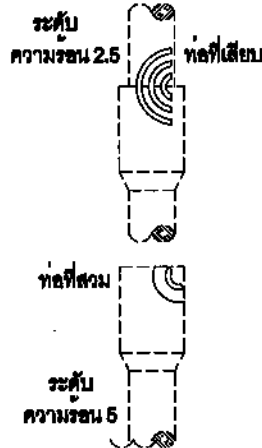


ที่มุม 45°

ระดับความร้อนท่อที่เสียบ = 2.5

ระดับความร้อนท่อที่สวม = 5.0

จะไม่สามารถทำให้ความร้อนสม่ำเสมอได้


การให้ความร้อนที่พอ
เสียบมากกว่าท่อสวม

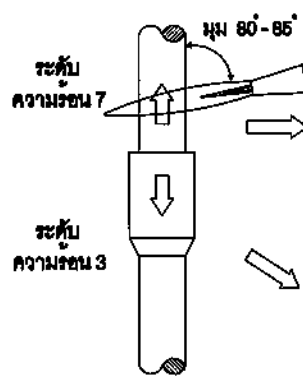

ระดับ
ความร้อน 7

ระดับ
ความร้อน 3

การแผ่ความร้อนที่ได้

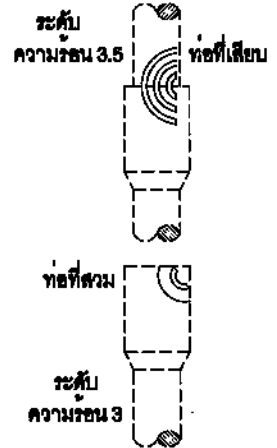

ที่มุม 80° ~ 85°


ระดับความร้อนท่อที่เสียบ = 3.5

ระดับความร้อนท่อที่สวม = 3.0


สามารถทำให้ความร้อนค่อนข้างสม่ำเสมอได้

*หมายเหตุ ค่าระดับความร้อนกำหนดเพื่อให้เห็นความแตกต่าง

ตำแหน่งและทิศทางของเปลวไฟ

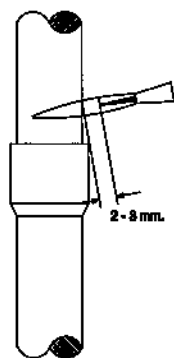

ปลายเปลวไฟขึ้นใน

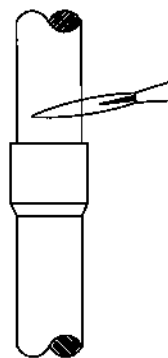

ตำแหน่งที่ควรถูกเปลวไฟ




ทิศทางของเปลวไฟ

แสงตรงส่วนกลางท่อ
ทำอุณหภูมิท่อทั้งซ้ายขวา
ให้เท่ากัน

เทคนิคการให้ความร้อนแก่ท่ออย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

อุณหภูมิของท่อที่เลียบ และท่อที่สวม

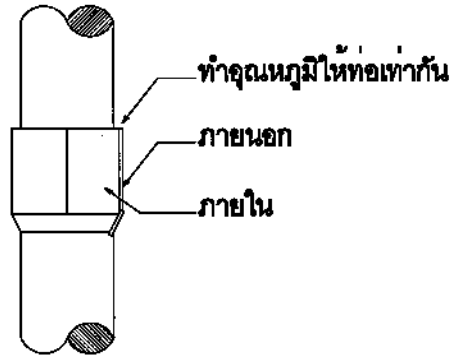

อุณหภูมิรอบเส้นรอบวงของท่อ



หลักการลดเงินเชื่อม

หลัก 4 ประการในการลดเงินเชื่อม

(1)

การไหลของ
ลดเงินเชื่อม

(2)

เทคนิคการเติม
ลดเงินเชื่อม

(3)

มุมของเปลวไฟ
กับลดเงินเชื่อม


(4)

การตรวจสอบด้วย
สายตาขณะเชื่อมบัดกรี

การไหลของลวดเงินเชื่อม

สังเกตการแผ่กระจายของลวดเงินเชื่อม


การไหลของลวดเงินเชื่อม

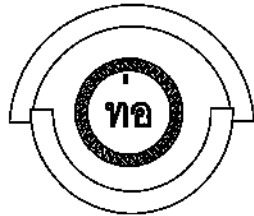

โลหะบัดกรีซ้อนทับกัน

โลหะบัดกรีจะไหลไปสู่ที่ ๆ มีอุณหภูมิสูง
ให้เปลวไฟกับลวดเงินเชื่อมทำมุมกัน 90°
ให้หัวเชื่อมเป็นตัวนำในการเดินลวดเงินเชื่อม

การไหลของลวดเงินเชื่อม

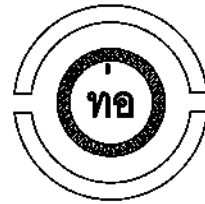


โลหะบัดกรีไม่ซ้อนทับกัน

ให้เติมลวดเงินเชื่อม 2 ~ 3 ครั้ง
ขึ้นอยู่กับขนาดท่อ

การไหลของลวดเงินเชื่อม


ปริมาณการไหลของลวดเงินเชื่อมขึ้นอยู่กับระดับการให้ความร้อนของท่อ

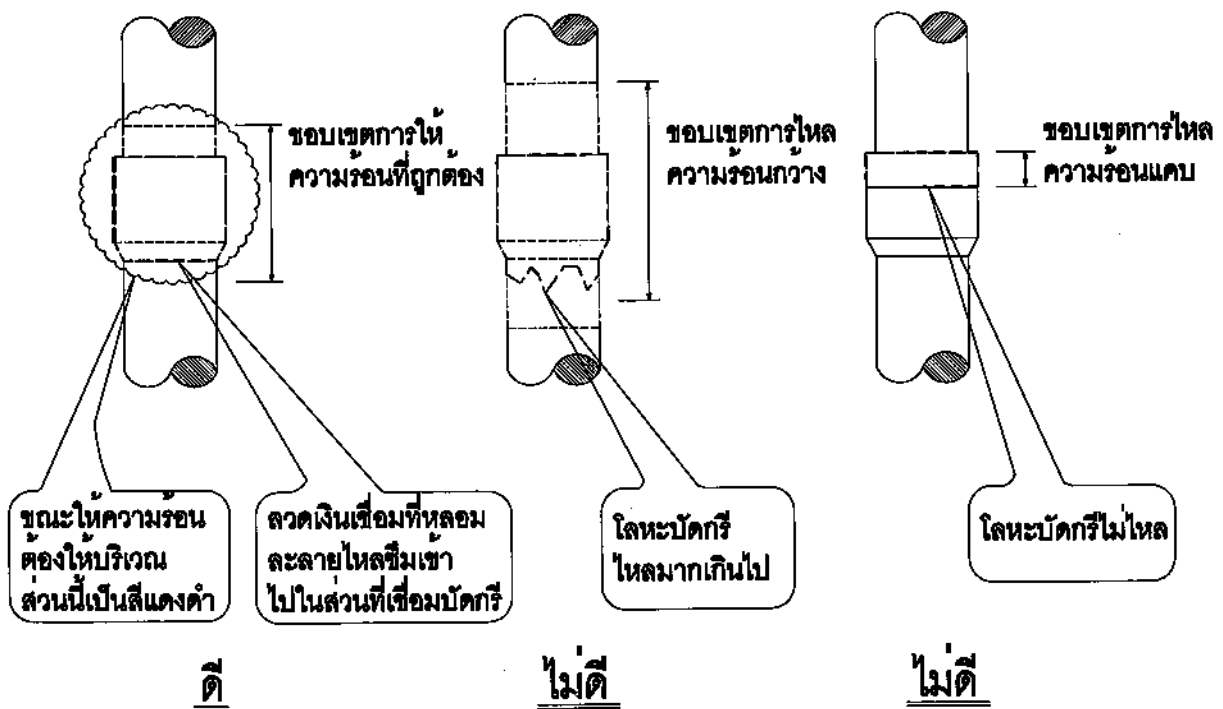

เทคนิคการเติมลวดเงินเชื่อม


ข้อส่วนปลายของลวดเงินเชื่อมที่ท่อ และค้อยๆ เติมลวดเชื่อมที่ละนิด

ลวดเชื่อมละลายจากส่วนปลาย

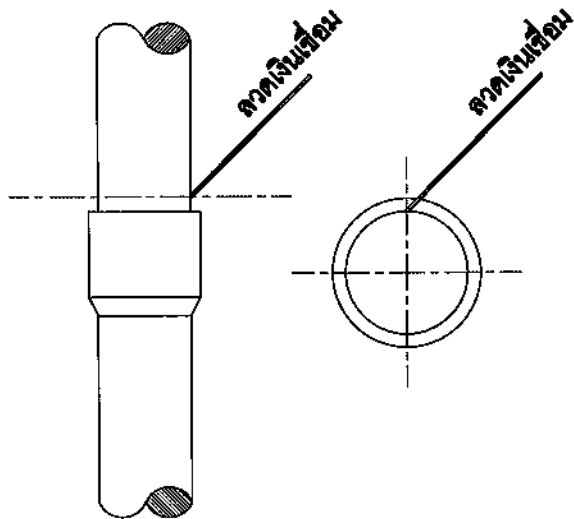

ดี

ลวดเชื่อมละลายจากส่วนกลาง

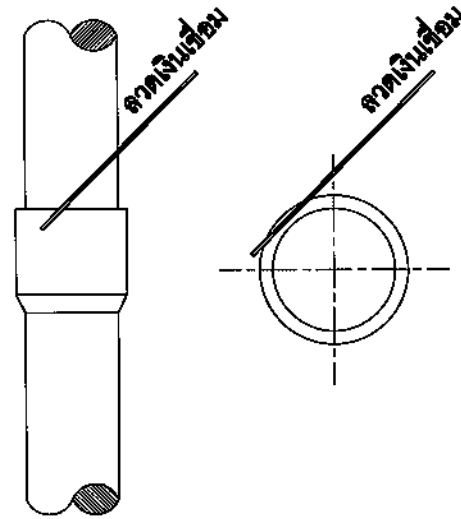


ไม่ดี

- ถ้าข้อส่วนกลางของลวดเงินเชื่อมที่ท่อจะทำให้ลวดเงินเชื่อมหลอมละลายในปริมาณมาก
- ~ ลวดเงินเชื่อมจะไหลอยู่บริเวณผิวนอก โดยไม่ซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างท่อ
 - ~ อากาศภายในรอยต่อท่อทองแดงจะไหลออกได้ยาก ทำให้เกิดฟองอากาศ

มุมของเปลวไฟกับลวดเงินเชื่อม

ให้เปลวไฟห่างขึ้น และตั้งขึ้นอีกเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเวลา Pre-heat
ให้ลวดเงินเชื่อมกับเปลวไฟทำมุมกัน 90°

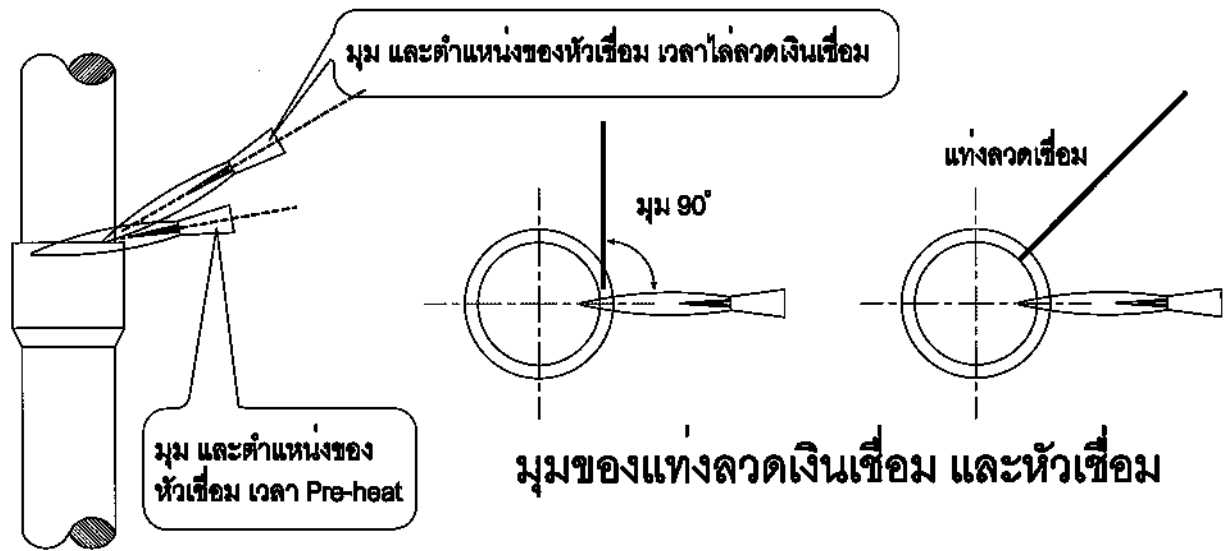

มุมของเปลวไฟ

ดี

ไม่ดี

ไล่เปลวไฟไปตามทิศทางการเติมลวดเงินเชื่อม
เพื่อช่วยให้ ลวดเงินเชื่อม ซึมเข้าในแนวเชื่อมได้ดีขึ้น


ลวดเงินเชื่อมจะไหลไปสู่จุดอุณหภูมิสูง ถ้ามุมของลวดเงินเชื่อม
และเปลวไฟแคบเกินไป จะส่งผลให้ลวดเงินเชื่อมถูกเผาไหม้
โดยตรงทำให้ลวดเงินเชื่อมถูก oxidized เกิดเป็น ออกไซด์

การตรวจสอบด้วยสายตา

ขณะเชื่อมบัดกรีให้คอยสังเกตดูเปลวไฟและทำการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานขณะการเชื่อม

วิธีการสังเกต

ให้ขยับแนวเปลวไฟออกเล็กน้อยประมาณ 2-3 เท่า ของเปลวไฟชั้นใน ห้ามนำเปลวไฟออกนอกชิ้นงานเชื่อมบัดกรี เพราะเมื่อความร้อนลดลงมากในขณะที่ยังเชื่อมบัดกรีไม่เสร็จจะทำให้เกิดออกไซด์

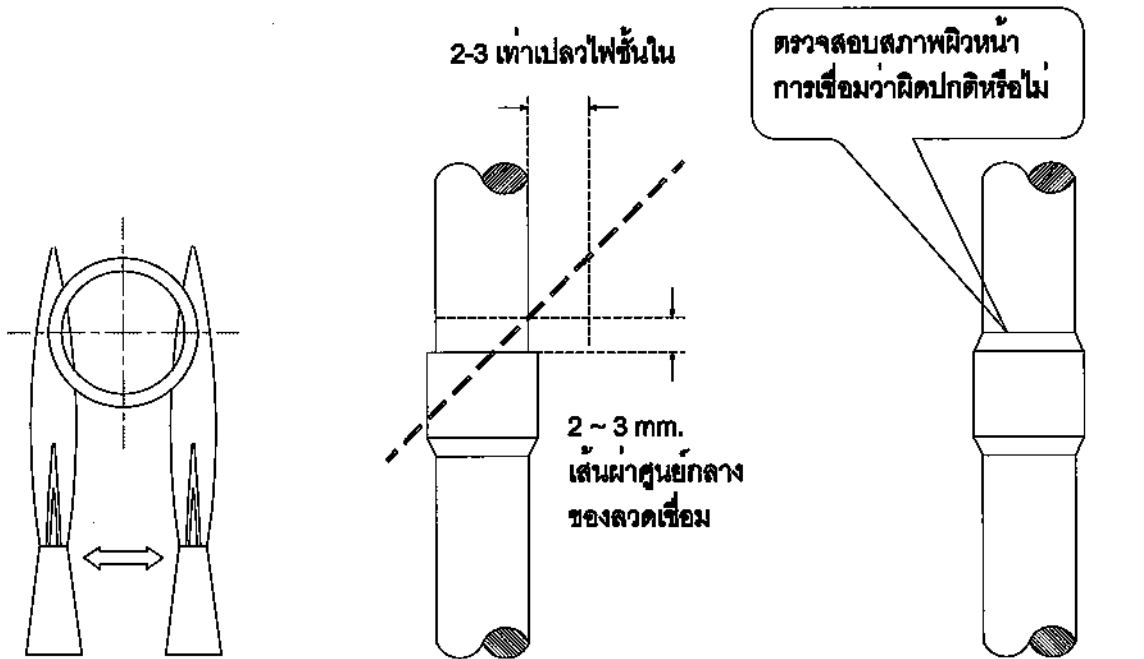

ปรับตำแหน่งของหัวเชื่อม เพื่อดูชิ้นงานแล้วยังรักษาอุณหภูมิ

ลวดเงินเชื่อมจะไหลไปในทิศทางเดียวกับไฟ


รูปร่างและพื้นผิวของชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จแล้ว

การ Pre-heat ก็กับการเชื่อมบัดกรีแตกต่างกันจึงระวังว่าต้องให้การไหลซึมของลวดเงินเชื่อมสม่ำเสมอ

ให้ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานในขณะที่ไม่นำเปลวไฟออกจากชิ้นงาน

การเชื่อมบัดกรีท่อขนาดใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$
มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ $80^\circ - 85^\circ$ เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง


มุมของเปลวไฟ $80^\circ - 85^\circ$

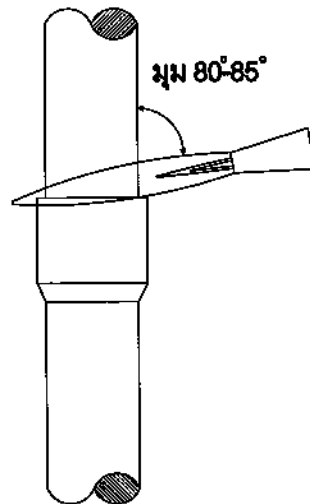

PRE-HEAT ทำตั้ง


การเชื่อมบัดกรีท่อขนาดใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$
มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ $80^\circ - 85^\circ$ เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง

มุมของเปลวไฟ $80^\circ - 85^\circ$

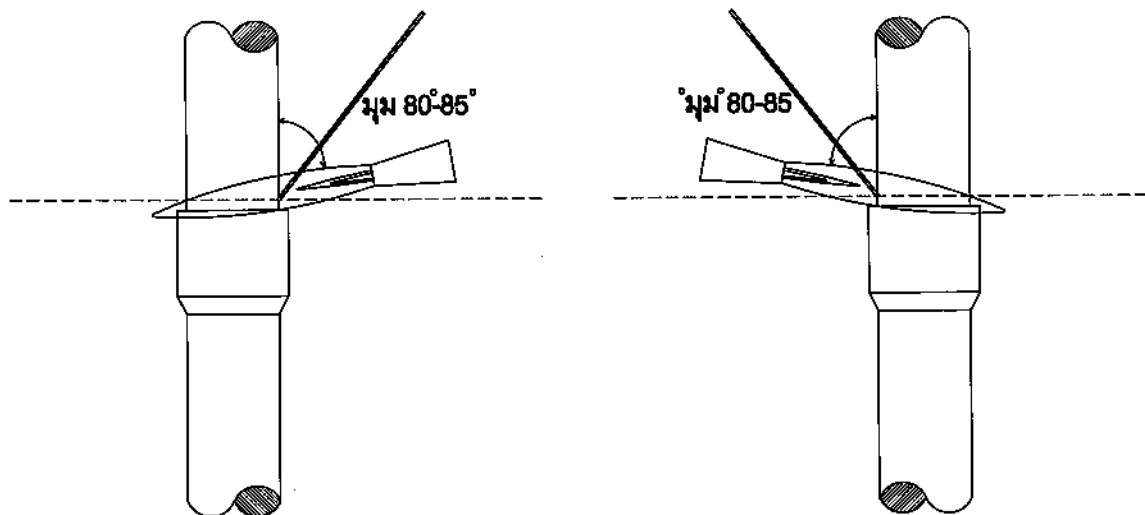


การเชื่อมบัดกรีท่อใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$ เดิมลวดเงินเชื่อม 2 จุด
ขณะเดิมลวดปลายของเปลวไฟจะต้องอยู่เหนือลวดเงินเชื่อมและให้เดิมลวดเงินเชื่อมด้านเดียวกับเปลวไฟให้ความร้อน

การเชื่อมบัดกรีที่ขนาดใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$
มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ $80^\circ - 85^\circ$ เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง
มุมของเปลวไฟ $80^\circ - 85^\circ$

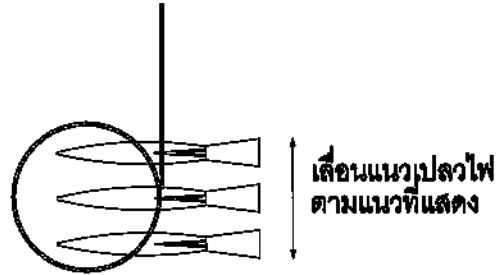

ขณะเติมลดปลายของเปลวไฟจะต้องไม่อยู่กับที่


การเชื่อมบัดกรีที่ขนาดใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$
มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ $80^\circ - 85^\circ$ เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง
มุมของเปลวไฟ $80^\circ - 85^\circ$ ขณะให้ความร้อน

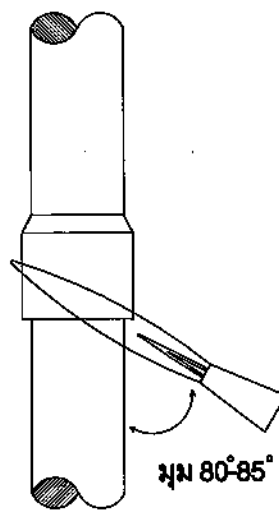

Pre-Heat ทำคั่ว

การเชื่อมบัดกรีท่อขนาดใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$
 มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ 90° ขณะให้ความร้อน

ปรับมุมของเปลวไฟอยู่ระหว่าง 90°

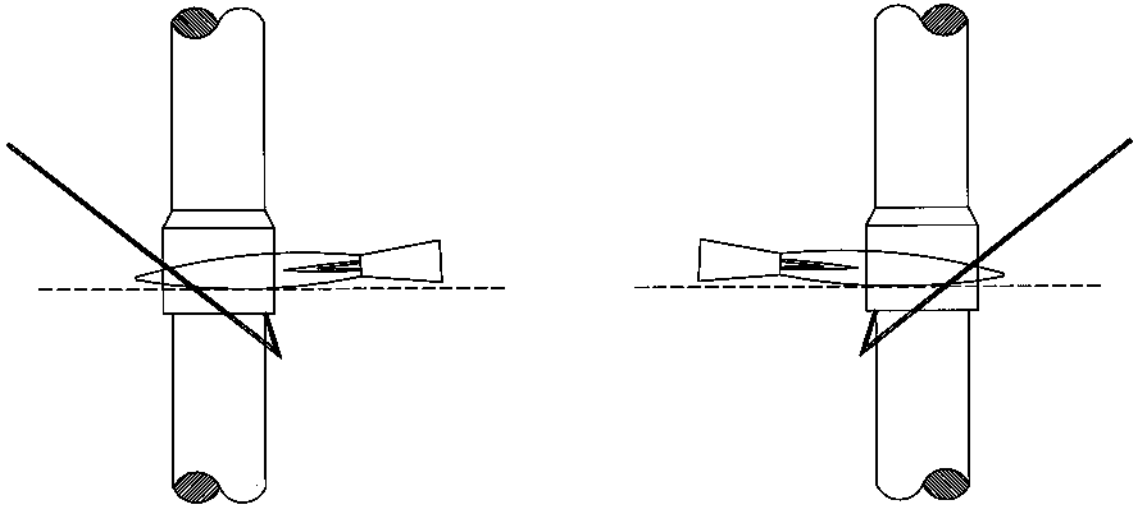


ท่อใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$ เต็มหลอดเงินเชื่อม 2 จุด

ขณะเต็มหลอดปลายของเปลวไฟจะต้องอยู่สูงกว่าหลอดเงินเชื่อมและมุมไฟจะต้องอยู่ที่ 90°

การเชื่อมบัดกรีท่อขนาดใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$
 มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ $80^\circ - 85^\circ$ เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง


มุมของเปลวไฟ $80^\circ - 85^\circ$

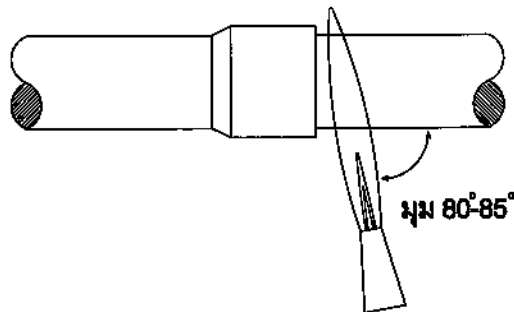

PRE-HEAT ทำนานนอ

การเชื่อมบัดกรีท่อขนาดใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$
มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ $80^\circ - 85^\circ$ เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง


มุมของเปลวไฟ $80^\circ - 85^\circ$

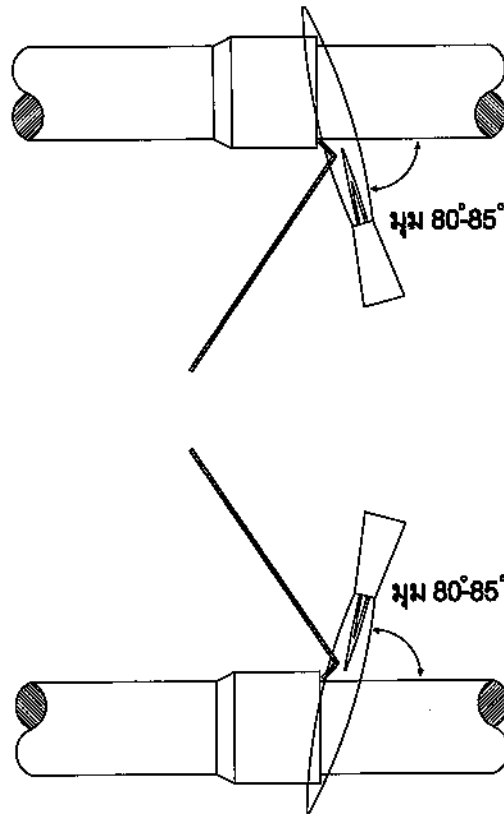


การเชื่อมบัดกรีท่อใหญ่กว่า $\varnothing 1/2"$ เต็มหลอดเงินเชื่อม 2 จุด

การเชื่อมท่อขนาดเล็ก - Ø1/2


มุมของเปลวไฟทำมุมประมาณ 80°-85° เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง

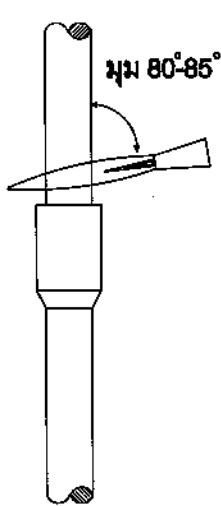

ทำตั้ง

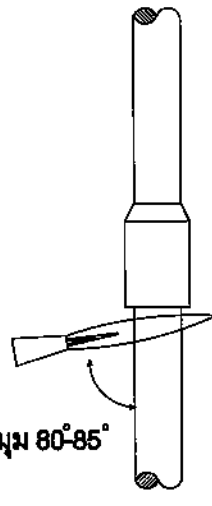

ทำคว่ำ

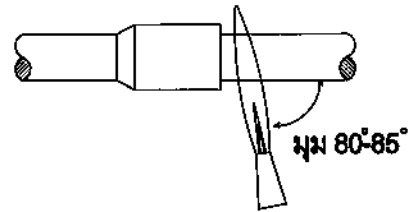


ทำขนานนอน

การเชื่อมบัดกรีท่อไม่เกิน Ø1/2"

มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ 80°-85° เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง

มุมของเปลวไฟ 80°-85°

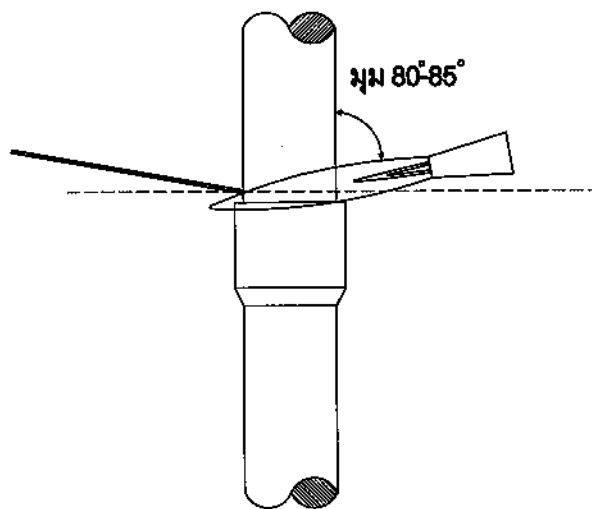


การเชื่อมบัดกรีท่อไม่เกิน Ø1/2" เติมลวดเงินเชื่อมจุดเดียว

ขณะเติมลวดปลายของเปลวไฟจะต้องอยู่เหนือลวดเงินเชื่อมและให้เติมลวดเงินเชื่อมด้านตรงข้ามกับเปลวไฟให้ความร้อน

การเชื่อมบัดกรีท่อขนาดไม่เกิน $\varnothing 1/2"$
มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ 90° ณะให้ความร้อน

ปรับมุมของเปลวไฟอยู่ระหว่าง 90°

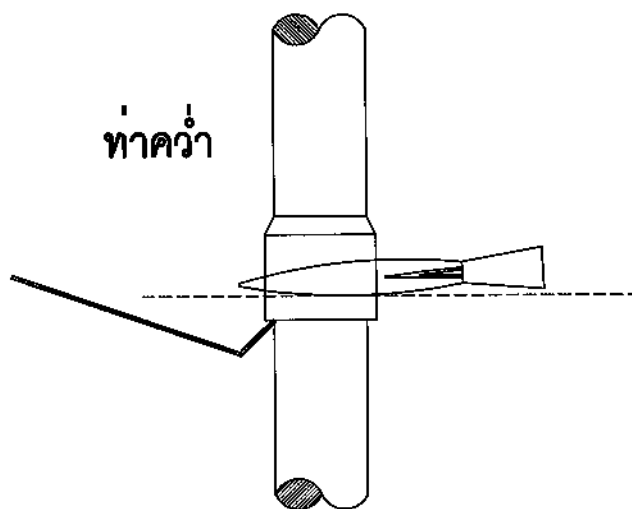


ขณะเติมลวดปลายของเปลวไฟจะต้องอยู่เหนือลวดเงินเชื่อมและทำมุมกับชิ้นงาน 90°
ให้เติมลวดเงินเชื่อมด้านตรงข้ามกับเปลวไฟให้ความร้อน เติมลวดเงินเชื่อมจุดเดียว

การเชื่อมบัดกรีท่อไม่เกิน $\varnothing 1/2"$
มุมของเปลวไฟทำมุมกับท่อประมาณ $80^\circ - 85^\circ$ เพื่อให้การ Pre-heat ทั่วถึง


มุมของเปลวไฟ $80^\circ - 85^\circ$

ทำขนานนอน

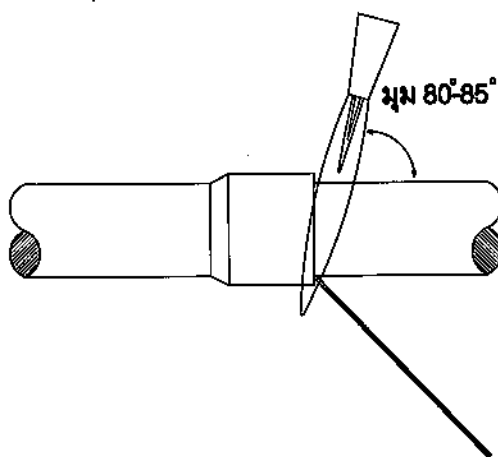


ขณะเติมลวดปลายของเปลวไฟจะต้องอยู่เหนือลวดเงินเชื่อม
ให้เติมลวดเงินเชื่อมด้านตรงข้ามกับเปลวไฟให้ความร้อน เติมลวดเงินเชื่อมจุดเดียว


ลักษณะของรอยเชื่อมไม่ดี

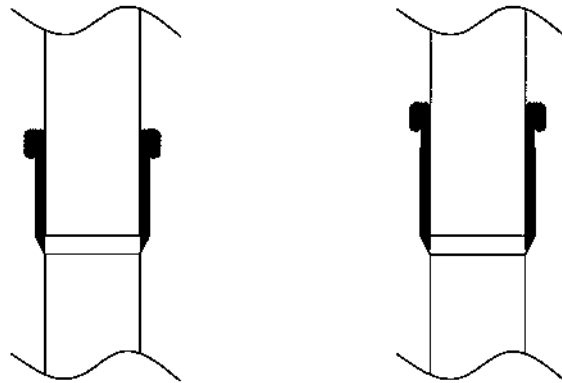




ลวดเงินเชื่อมล้นออกมาบริเวณผิวท่อด้านนอก

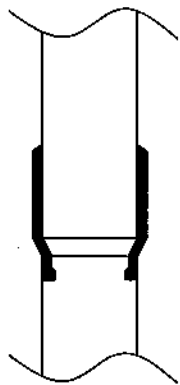

ลวดเงินเชื่อมล้นเข้าไปบริเวณผิวท่อด้านในของท่อ

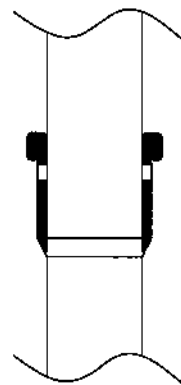


ลวดเงินเชื่อมล้นออกมาบริเวณผิวท่อด้านนอก และมีตามค

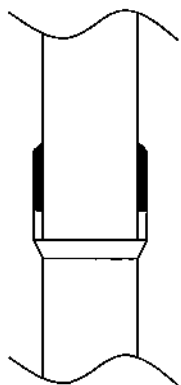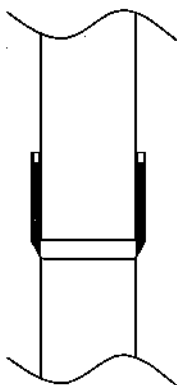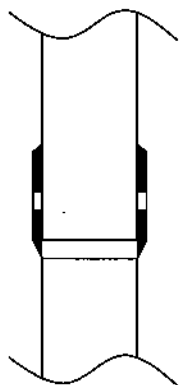

ลวดเงินเชื่อมไม่เต็ม

ลักษณะของรอยเชื่อมดี

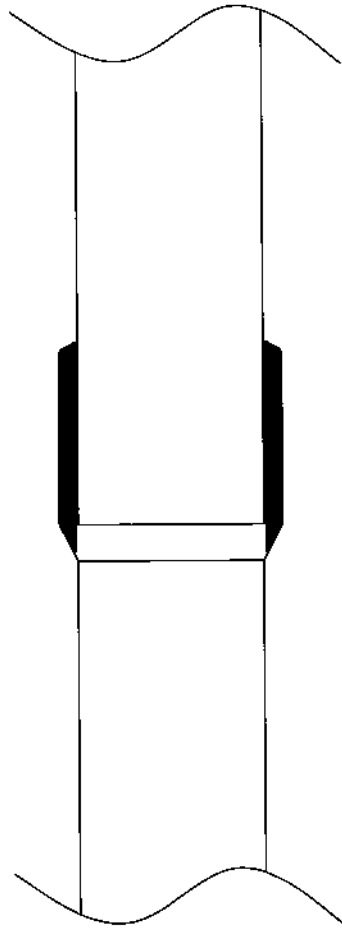

ลวดเงินเชื่อมเต็มเสมอตลอดทั้งด้านในด้านนอก